

**Montageanleitung
 wireSENSOR**

Warnhinweise

- Lassen Sie das Messseil nicht schnappen.
- > Verletzungsgefahr durch Peitschenwirkung des Seils mit Montagebolzen/-haken, Zerstörung des Seils oder des Sensors
- Ziehen Sie das Messseil nicht über den Messbereich hinaus.
- > Beschädigung oder Zerstörung des Sensors möglich
- Beschädigen Sie nicht das Messseil.
- Ölen oder fetten Sie das Messseil nicht.
- Knicken Sie das Messseil nicht, ziehen Sie das Messseil nicht schräg.
- Lassen Sie das Messseil nicht um Objekte schleifen.
- Befestigen Sie das Messseil eingezogen am Messobjekt.
- Schlingen Sie das Messseil nicht um Körperteile.


Sensormontage

Montieren Sie den Sensor durch Montagennuten für Mutter M4 DIN 934 oder Schraube M4 DIN 931 und/ oder mit Montageklammern MT60-WDS.
 Wir schreiben keine besondere Sensororientierung vor.
 Wählen sie die Einbaulage so, dass eine Beschädigung und Verschmutzung des Messseils verhindert wird.


Bestimmungsgemäßes Umfeld

- Schutzart für Sensor : IP 65¹
- Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
- Lagertemperatur: -40 bis +80 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % (nicht kondensierend)
- Umgebungsdruck: Atmosphärendruck
- Vibration: entsprechend IEC 68-2-6
- Mechanischer Schock: entsprechend IEC 68-2-27
- EMV: Gemäß EN 50 081-2 Störaussendung
 EN 61 000-6-2 Störfestigkeit


1) Bei Modellen mit Steckeranschluss nur in Verbindung mit geeignetem Gegenstecker

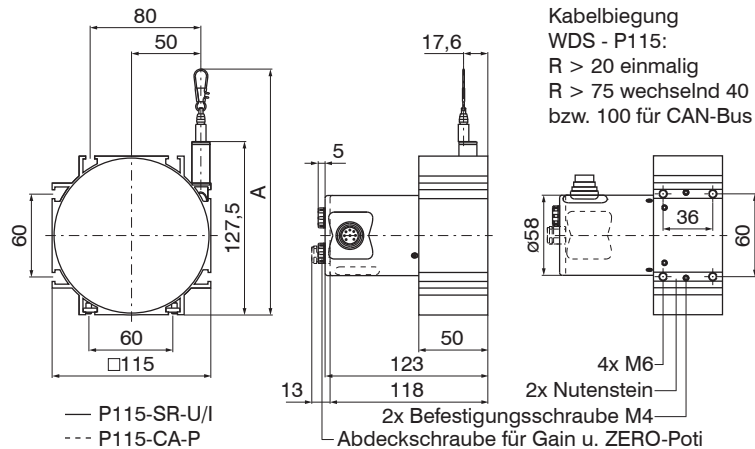


Maßzeichnung WDS- ... - P115 - U/I/P, Messbereiche 3.000 ... 5.000 mm

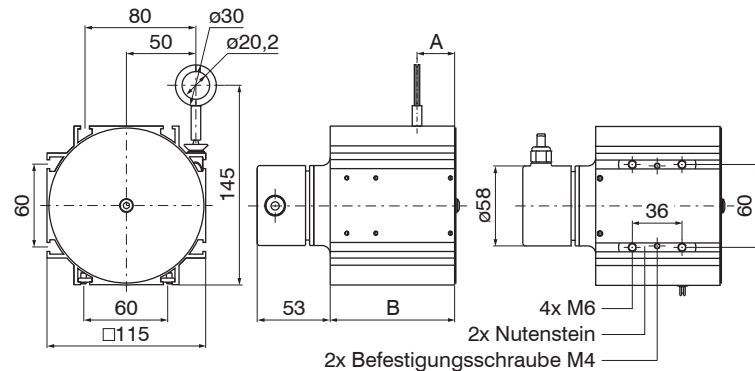


Maßzeichnung WDS- ... - P115 - HTL/TTL, Maße in mm

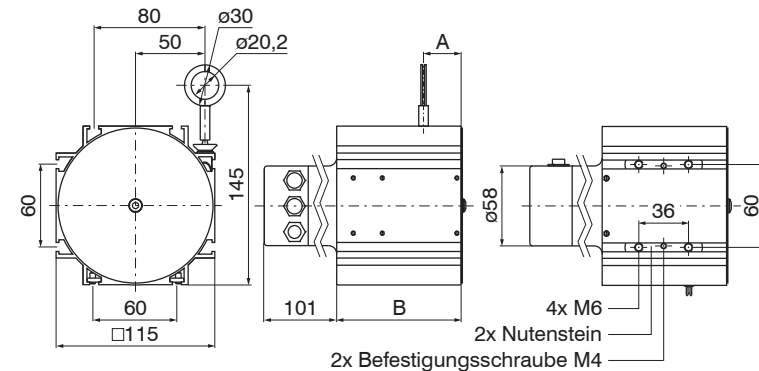

Maßzeichnung WDS- ... - P115 - CO/PB, Maße in mm

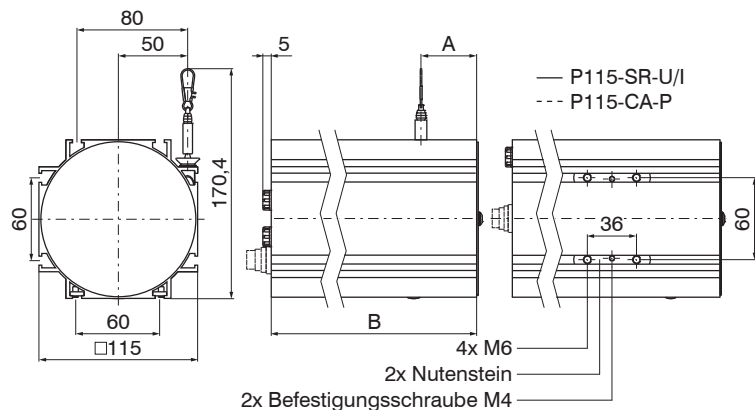

Maßzeichnung WDS- ... - P115 - U/I/P, Messbereiche 7.500 ... 15.000 mm

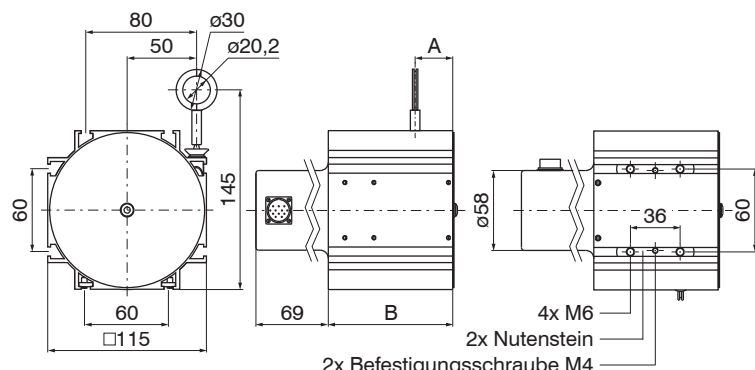

Maßzeichnung WDS- ... - P115 - SSI, Maße in mm

Modell		A	B
WDS - P115 - U/I/P	WDS-3000-P115	186	-
	WDS-4000-P115	180	-
	WDS-5000-P115	180	-
WDS - P115 - U/I/P	WDS-7500-P115	37	153
	WDS-10000-P115	44,5	196
	WDS-15000-P115	60,5	228
WDS - P115- HTL/TTL WDS - P115 - SSI WDS - P115 - CO/PB	WDS-5000-P115	28,5	91
	WDS-7500-P115	37	112
	WDS-10000-P115	44,5	155
	WDS-15000-P115	60,5	187

Seilführung und -befestigung


Befestigen Sie das Messseil am Messobjekt mit Hilfe des Seilhakens. Führen Sie das Messseil senkrecht aus dem Sensorgehäuse.

Ein Schrägzug ist nur bis maximal 3 Grad zulässig.

Wenn Sie das Messseil an der Einführungsbohrung oder an anderen Objekten schleifen, führt dies zur Beschädigung und/oder zum Riss des Messseils.

Wenn Sie das Messseil nicht senkrecht aus dem Gehäuse führen können, ist der Einsatz einer Umlenkrolle (Zubehör TR1-WDS) zwingend erforderlich.

Führen Sie das Messseil in einem geschütztem Bereich.

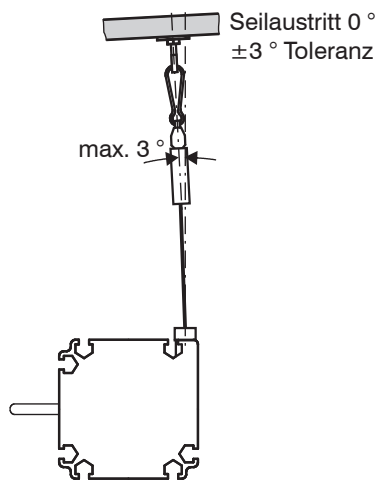

Befestigung und maximaler Schrägzug des Messseils

Weitere Informationen zum Sensor können Sie in der Betriebsanleitung nachlesen. Diese finden Sie Online unter:

www.micro-epsilon.de/link/wire

> „wireSENSOR WDS-P60 / P96 Analog“ oder

„wireSENSOR WDS-P15 Analog“.


Spannungsversorgung und Anzeige-/Ausgabegerät

Elektrischer Anschluss		Ausgang
- CR - integriertes Kabel	- SR - Stecker radial	- P - Potentiometer
Farbe DIN 47 100	Pin	
weiß	1	Eingang +
braun	2	Masse
grün	3	Signal
Schirm	Schirm	Gehäuse

Anschlussbelegung WDS- ... - Pxx - CR - P



Elektrischer Anschluss	Ausgang	
-- SR- ¹	- U	- I
Gerätestecker DIN 45 326	Spannung	Strom
Pin - Nr.		
1	Versorgung +	
2	Masse	
3	Signal	---
4	Masse (Signal)	---

Anschlussbelegung WDS- ... - Pxx - SR - U/I

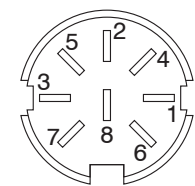

Ansicht Lötstiftseite
8-polige Kabel-
buchse

 1) Die Pins 5 - 8 am Gerätestecker sind nicht belegt.

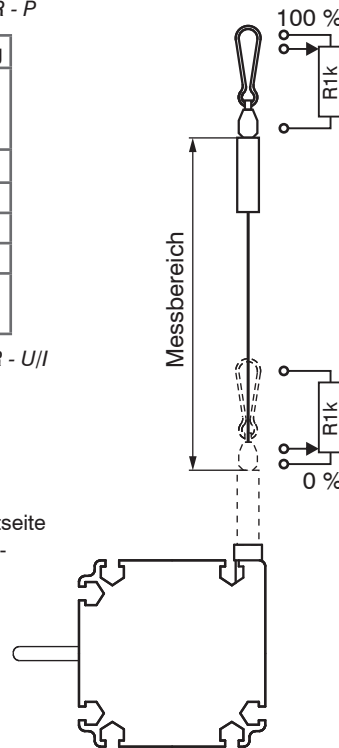


Ausführung mit Potentiometerausgang

Ein bereits konfektioniertes Anschlusskabel PC3/8 ist als Zubehör lieferbar.


Beachten Sie für die andererseits Konfektionierung eines Kabels:

- Verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel.
- Erden Sie den Schirm auf Elektronikseite.
- Empfohlener Leiterquerschnitt von 0,14 mm² (bis 9 m Kabellänge)
- Maximaler Kabeldurchmesser 8 mm

Bei Seilzug-Wegsensoren mit **Encoder-Ausgang** beachten Sie bitte die entsprechende Anschlussbelegung und weitere Bedienungshinweise, die zusammen mit dem Sensor mitgeliefert werden.

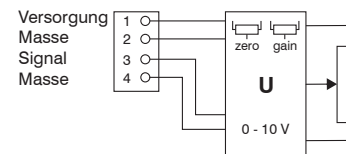

Ausführung mit Spannungsausgang

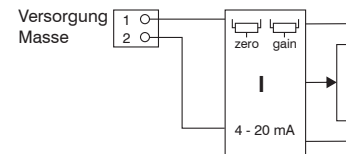

Ausführung mit Stromausgang

Bedienung

Seilzug-Wegsensoren mit Spannungsausgang (U) oder Stromausgang (I) sind mit einer integrierten Elektronik mit Einstellpotentiometer (Trimmer) für Nullpunkt (zero) und Verstärkung (gain) ausgestattet. Die Zugangsbohrungen für die Trimmer sind im Gehäusedeckel. Mit dem Nullpunkt-Trimmer (zero) kann der Nullpunkt um ±20 % des Messbereichs bei Spannungsausgang (±18 % bei Stromausgang) verschoben werden. Mit dem Verstärkungs-Trimmer (gain) kann die Signalspanne (Empfindlichkeit) um ±20 % bei Spannungsausgang (±15 % bei Stromausgang) abgeglichen werden. Für Seilzug-Wegsensoren mit Encoderausgang (E, A) gibt es keine Abgleich- und Einstellelemente.

Einbauerklärung

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK
GmbH & Co. KG

Königbacher Straße 15

D-94496 Ortenburg

Einbauerklärung nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B

Hiermit erklären wir, dass die unvollständigen Maschinen

Bauart der Maschine: Seilzugsensor

Typenbezeichnung: WDS-xxx, WPS-xxx

- soweit es vom Lieferumfang her möglich ist - den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und/oder EMV-Richtlinie 2004/108/EG entsprechen.

Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen für diese unvollständigen Maschinen nach Anhang VII Teil B erstellt wurden und verpflichten uns, diese auf Verlangen den Marktaufsichtsbehörden zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme dieser unvollständigen Maschinen wird so lange untersagt, bis die unvollständige(n) Maschine(n) in eine Maschine eingebaut wurde, die den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht und für die eine EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A vorliegt.

Ortenburg, den 15.04.2009

Dipl.-Phys. Johann Salzberger
Geschäftsführer



X9770034.03-A010099HDR