



Benutzerhandbuch

confocalDT 2412/2417

Ethernet

IFC2412

IFC2417

Inhalt

Sicherheit, Glossar.....	3	Inbetriebnahme	12
Verwendete Zeichen	3	Zugriff über Webinterface	13
Warnhinweise.....	3	Messobjekt platzieren	14
Bestimmungsgemäße Verwendung	4	Presets, Setups, Auswahl Messkonfiguration, Signalqualität	15
Bestimmungsgemäßes Umfeld	4	Videosignal kontrollieren, Peakauswahl	17
Glossar	4		
Mechanische Befestigung	5	Abstandsmessung mit Anzeige auf der Webseite	18
Sensor	5	Einseitige Dickenmessung, transparentes Messobjekt	20
Controller.....	6	Preset auswählen.....	20
Elektrische Anschlüsse.....	7	Materialauswahl	20
Versorgungsspannung	8		
Analogausgang.....	8	Schicht-Dickenmessung, transparentes Messobjekt.....	21
Synchronisation	8	Preset auswählen.....	21
Schaltausgang	9	Peakauswahl	21
Kommunikation via RS422.....	9	Videosignal.....	22
Taste Multifunction	10	Materialauswahl	23
LEDs am Controller	10	Messwertanzeige Dickenmessung	23
Sensorkabel, Lichtwellenleiter	11	Datenformat Ethernet-Schnittstelle	24
		Datenformat RS422-Schnittstelle	25
		Service, Reparatur.....	26
		Haftungsausschluss.....	26
		Außerbetriebnahme, Entsorgung	27

MICRO-EPSILON
MESSTECHNIK
GmbH & Co. KG
Königbacher Str. 15

94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0
Fax +49 (0) 8542 / 168-90
info@micro-epsilon.de
www.micro-epsilon.de

Weitere Informationen zum Messsystem können Sie in der Betriebsanleitung nachlesen. Diese finden Sie Online unter:

<https://www.micro-epsilon.de/download-file/man--confocalDT-IFC241x-Ethernet--de.pdf>



Sicherheit, Glossar

Verwendete Zeichen

In diesem Dokument werden folgende Bezeichnungen verwendet.



VORSICHT

Zeigt eine gefährliche Situation an, die zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen führt, falls diese nicht vermieden wird.



HINWEIS

Zeigt eine Situation an, die zu Sachschäden führen kann, falls diese nicht vermieden wird.



Zeigt eine ausführende Tätigkeit an.

i

Zeigt einen Anwendertipp an.

Messung

Zeigt eine Hardware oder eine(n) Schaltfläche/Menüeintrag in der Software an.

Warnhinweise



VORSICHT

Schließen Sie die Spannungsversorgung und das Anzeige-/Ausgabegerät nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel an.

> Verletzungsgefahr, Beschädigung oder Zerstörung des Controllers

Die Oberfläche des Controllers erreicht bei Verwendung aller Schnittstellen eine Temperatur von über 50 °C.

> Verletzungsgefahr



HINWEIS

Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf den Sensor und Controller.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors/Controllers

Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten.

> Beschädigung oder Zerstörung des Sensors/Controllers

Schützen Sie die Kabel vor Beschädigung.

> Ausfall des Messgerätes

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Messsystem ist für den Einsatz im Industriebereich konzipiert. Es wird eingesetzt zur
 - Weg-, Abstands-, Verschiebungs- und Dickenmessung,
 - Positionserfassung von Bauteilen oder Maschinenkomponenten
 - Das Messsystem darf nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Werte betrieben werden.
- ➡ Setzen Sie das Messsystem so ein, dass bei Fehlfunktionen oder Totalausfall des Controllers keine Personen gefährdet oder Maschinen beschädigt werden.
- ➡ Treffen Sie bei sicherheitsbezogener Anwendung zusätzlich Vorkehrungen für die Sicherheit und zur Schadensverhütung.

Bestimmungsgemäßes Umfeld

	Sensor	Controller
Schutzart	IP64, frontseitig	IP40
Temperaturbereich Betrieb	+5 ... +70 °C	+5 ... +50 °C
Temperaturbereich Lagerung	-20 ... +70 °C	
Luftfeuchtigkeit	5 ... 95 % (nicht kondensierend)	
Umgebungsdruck:	Atmosphärendruck	
Schock (DIN-EN 60068-2-27)	15 g / 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks	
Vibration (DIN-EN 60068-2-6)	2 g / 20 ... 500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen	

Glossar

MBA Messbereichsanfang

MBM Messbereichsmitte

MB Messbereich

MBE Messbereichsende

Minimale Messobjektdicke siehe Technische Daten, Betriebsanleitung

Maximale Messobjektdicke Sensormessbereich x Brechungsindex Messobjekt

Mechanische Befestigung

Sensor

Die optischen Sensoren messen im Nanometer-Bereich. Beachten Sie die maximale Verkippung zwischen Sensor und Messobjekt.

- Achten Sie bei Montage und Betrieb auf sorgsame Behandlung!

Die Maßzeichnungen zu den Sensoren der Reihe IFS240x und Montageadapter der Reihe MA240x sind in einem separaten Dokument zusammengefasst. Dieses finden Sie online unter:

<https://www.micro-epsilon.de/download-file/set--confocalDT-Sensoren--de.pdf>



Umfangsklemmung mit Montageadapter MA2400-27


Die Sensoren sind mit einer Umfangsklemmung zu befestigen. Diese Art der Sensormontage bietet die höchste Zuverlässigkeit, da der Sensor über sein zylindrisches Gehäuse flächig geklemmt wird. Sie ist bei schwierigen Einbauumgebungen, zum Beispiel an Maschinen, Produktionsanlagen und so weiter, zwingend erforderlich.



Controller


Der Controller IFC2412/2417 kann mit einer Hutschiene TH 35 nach DIN EN 60715 z. B. in einem Schaltschrank befestigt werden.

- Bringen Sie den Controller so an, dass die Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente nicht verdeckt werden.

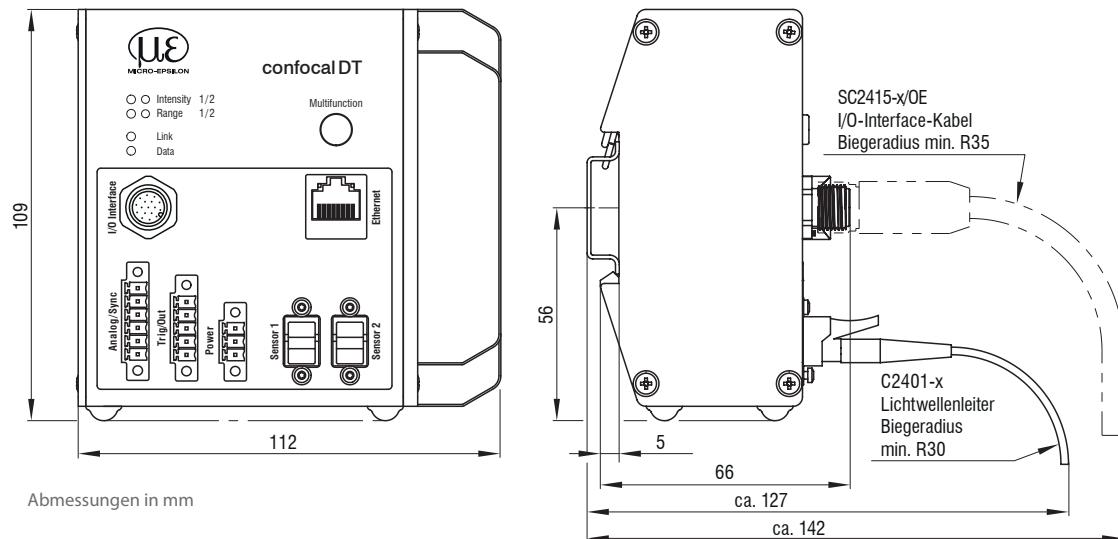

Maßzeichnung IFC2412/2417

Elektrische Anschlüsse

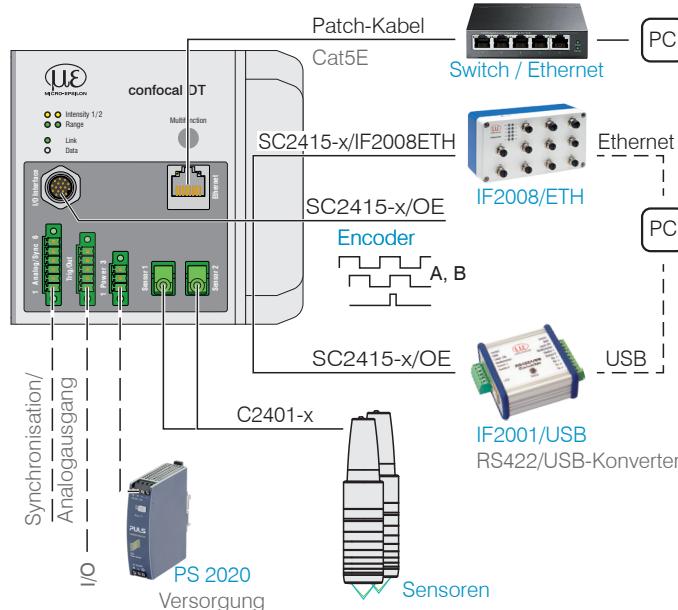


Signalleitung SC2415-x/OE:

- RS422
- Encoder

Das Kabel SC2415-x/OE ist nicht im Lieferumfang enthalten.

17-pol. Stecker, M12	SC2415-x/OE Adernfarbe	IFC2412/2417	
		Standard	Alternativ
3	Schwarz	Data Tx -	Encoder 2B -
5	Rot	Encoder 2Ref+	Encoder 2Ref+
8	Grau		Encoder 1B+
9	Grün		Encoder 1Ref+
10	Braun	Data Rx +	Encoder 2A +
11	Weiß	Data Rx -	Encoder 2A -
12	Rot/Blau		Encoder 1A -
13	Violett	Data Tx +	Encoder 2B +
14	Blau	Encoder 2Ref -	Encoder 2Ref -
15	Rosa		Encoder 1B -
16	Gelb		Encoder 1Ref -
17	Grau/Rosa		Encoder 1A +

Anschlüsse SC2415-x/OE

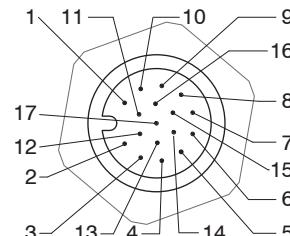


Die GND-Anschlüsse sind nicht galvanisch getrennt.

17-pol Stecker M12 am Controller, Pinseite

Versorgungsspannung

Nennwert: 24 V DC (20 ... 28 V)

Leistungsaufnahme < 9 W (IFC2412), <12 W (IFC2417).

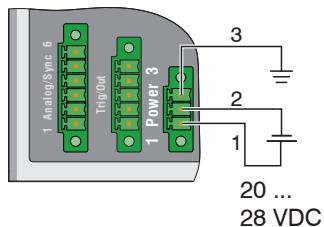

Controller 3-pol Klemmbuchse	Versor- gung
3	Schirm
2	GND
1	V ₊

Spannungsversorgung nur für Messgeräte, nicht gleichzeitig für Antriebe oder ähnliche Impulsstörquellen verwenden. Micro-Epsilon empfiehlt die Verwendung des optional erhältlichen Netzteils PS2020 für den Controller.


- Schalten Sie das Netzteil erst nach Fertigstellung der Verdrahtung ein.
- Verbinden Sie die Eingänge Pin 1 und Pin 2 am Controller mit einer 24 V-Spannungsversorgung.

Analogausgang

Es können bis zu zwei Abstandswerte oder berechnete Werte übertragen werden. Die Ausgabe erfolgt über die 6-pol Klemmleiste, siehe nebenstehende Abbildung. Es kann zwischen Spannungs- und Stromausgang gewählt werden.

Synchronisation


- Verbinden Sie alle GND untereinander, falls die Controller nicht von einer gemeinsamen Stromversorgung gespeist werden.

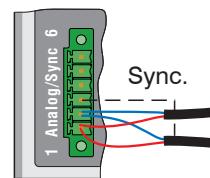

Controller 6-pol Klemmbuchse	Signal	Pegel
3	Kabelschirm	
2	Sync -	RS422
1	Sync +	RS422

Stern- oder Kettenynchronisierung

- Verbinden Sie die Pins 1 und 2 von Controller 1 (Master) polaritätsrichtig mit den Pins 1 und 2 von Controller 2 (Slave) bis Controller n, um zwei oder mehrere Controller miteinander zu synchronisieren.

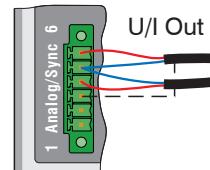

Controller 6-pol Klemmbuchse	Signal
6	Analog 2
5	Analog GND
4	Analog 1
3	Kabelschirm


Schaltausgang

Der Schaltausgang auf der 5-poligen steckbaren Schraubklemme ist galvanisch mit der Versorgungsspannung verbunden.


Das Schaltverhalten (NPN, PNP, Push-Pull) ist programmierbar, I_{max} 70 mA.

Die Hilfsspannung für einen Schaltausgang mit NPN-Schaltverhalten darf maximal 30 V betragen.

► Verbinden Sie die Pins 6 und 5 mit der nachfolgenden Auswerteeinheit, Kabellänge kleiner 30 m.

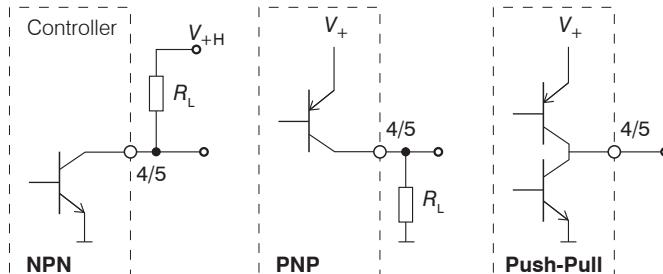

Bezeichnung	Ausgang aktiv	Ausgang passiv
NPN (Low side)	GND	V_+
PNP (High side)	V_+	GND
Push-Pull	V_+	GND
Push-Pull, negiert	GND	V_+

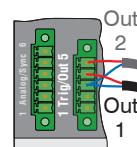

Kommunikation via RS422

Neben Ethernet unterstützt der Controller auch eine serielle Kommunikation via RS422. Eine serielle Kommunikation ist möglich in Verbindung mit dem Kabel SC2415-x/OE.

Eigenschaften: Differenzsignale nach EIA-422, galvanisch mit Versorgungsspannung verbunden.

- Verwenden Sie ein geschirmtes Kabel mit verdrillten Adern. Kabellänge kleiner 30 m.
- Verbinden Sie die Masseanschlüsse.

Controller 17-pol Stecker	Signal	SC2415-x/OE	IF2001/USB
3	Tx -	Schwarz	Rx -
13	Tx +	Violett	Rx +
10	Rx +	Braun	Tx +
11	Rx -	Weiß	Tx -
Gehäuse	Schirm	Kabelschirm	---

Die Controller IFC2412/2417 unterstützen einen Encoder. Unter Verzicht auf eine serielle Kommunikation via RS422 unterstützen die Controller bis zu drei Encoder.


Taste Multifunction

Die Taste Multifunction am Controller ist mehrfach belegt. Ab Werk ist die Taste mit der Funktion Dunkelkorrektur belegt.



Funktion	Dunkelkorrektur	Startet die Dunkelkorrektur für Kanal 1 und Kanal 2.
	Werkseinstellung	Setzt die Geräte- und die Messeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Die gewählte Funktion wird über Blinken/Leuchten der LEDs Range und Intensity angezeigt.

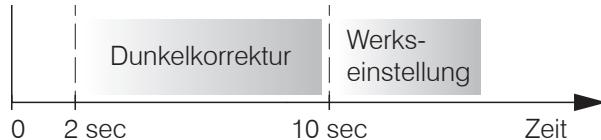

Ab Werk ist die Taste Multifunction mit keiner Tastensperre belegt. Optional können Sie die Taste Multifunction deaktivieren bzw. sperren, siehe Betriebsanleitung zum Controller.

Betätigungsduer Taste Multifunction

LEDs am Controller


LED	Farbe	Status	Bedeutung
Intensity	Rot	blinkt	Dunkelsignalerfassung läuft
	Rot	leuchtet	Signal in Sättigung
	Gelb	leuchtet	Signal zu gering
	Grün	leuchtet	Signal in Ordnung
Range	Rot	blinkt	Dunkelsignalerfassung läuft
	Rot	leuchtet	Kein Messobjekt vorhanden, außerhalb des Messbereichs
	Gelb	leuchtet	Messobjekt in der Nähe von Messbereichsmitte
	Grün	leuchtet	Messobjekt im Messbereich




Sensorkabel, Lichtwellenleiter

Der Sensor wird mit einem Lichtwellenleiter an den Controller angeschlossen.


- Kürzen oder verlängern Sie den Lichtwellenleiter nicht.
- Ziehen oder tragen Sie den Sensor nicht am Kabel.

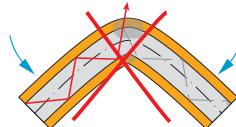


Knicken Sie nicht das Sensorkabel.



Quetschen Sie nicht das Sensorkabel, befestigen Sie es nicht mit Kabelbindern.

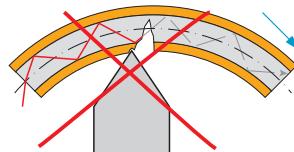

Ziehen Sie das Sensorkabel nicht über scharfe Kanten.



Ziehen Sie nicht am Sensorkabel.


Eine Reinigung der Stecker ist nur mit entsprechender Fachkenntnis möglich.

Allgemeine Regeln

Vermeiden Sie grundsätzlich

- jegliche Verschmutzung der Stecker, z. B. Staub
- jegliche mechanische Belastung des Lichtwellenleiters
- starke Krümmung des Kabels

Unterschreiten Sie niemals den zulässigen Biegeradius.

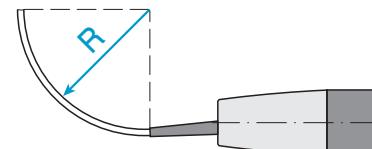

Festverlegt:
 $R = 30 \text{ mm}$ oder mehr

Flexibel:
 $R = 40 \text{ mm}$ oder mehr



Lichtwellenleiterkabel und Sensor

- **i** Beachten Sie die Orientierung von Buchse und Führungsnase.

Nut der Buchse am Sensor (links) und Führungsnase eines FC-Sensorsteckers (rechts)

Inbetriebnahme

- Ca. 3 s nach dem Anlegen der Versorgungsspannung ist das Messsystem betriebsbereit.
- ! Lassen Sie das Messsystem für genaue Messungen etwa 50 min warmlaufen.

Die Controller starten mit Ethernet.

Kommunikation mit dem Controller

Ethernet-Kommunikation

- Programmierung über Webinterface
- Datenausgabe über Ethernet
- Programmierung auf Kommandoebene z. B. mit Telnet

- ➡ Verbinden Sie den Controller und PC mit einem LAN-Kabel.
- ➡ Starten Sie Ihren Webbrower und tippen Sie die Standard-IP-Adresse des Controllers 169.254.168.150 in die Adresszeile.

Kommunikation via RS422¹

- Programmierung über Webinterface
- Programmierung auf Kommandoebene z. B. mit Telnet
- Datenausgabe über RS422

- ➡ Verbinden Sie den Controller z. B. über einen RS422-Konverter IF2001/USB von Micro-Epsilon via USB mit einem PC.

- ➡ Starten Sie das Programm sensorTOOL.

Download unter <https://www.micro-epsilon.de/download/software/sensorTOOL.exe>.

- ➡ Klicken Sie auf die Schaltfläche Sensor.

Das Programm sucht nach angeschlossenen Controllern.

- ➡ Wählen Sie einen gewünschten Controller aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffne Website.


Gespeicherte Einstellungen verbleiben remanent und schnittstellenübergreifend im Controller.

1) Die Controller IFC2412/2417 unterstützen einen Encoder, unabhängig von Ethernet oder RS422-Kommunikation. Eine serielle Kommunikation via RS422 ist nicht möglich, wenn zwei oder drei Encoder vom Controller unterstützt werden sollen.

Zugriff über Webinterface

- Starten Sie das Webinterface des Controllers, siehe Abschnitt *Inbetriebnahme*.

Im Webbrower erscheinen nun interaktive Webseiten zur Konfiguration des Controllers. Der Controller ist aktiv und liefert Messwerte. Eine Echtzeitmessung ist mit dem Webinterface nicht gewährleistet. Die laufende Messung kann mit den Funktionsschaltflächen im Diagrammtyp gesteuert werden.

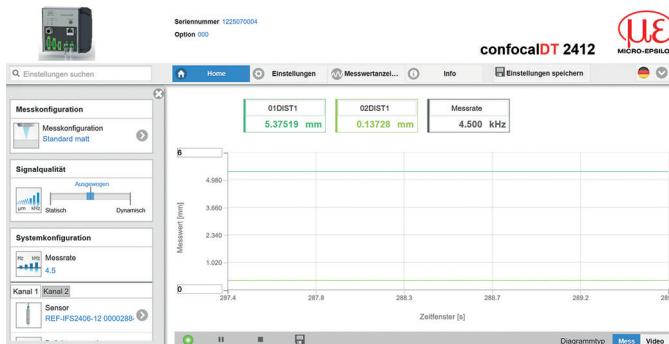


Einstiegsseite nach Aufruf des Webinterfaces im Ethernetbetrieb

Zur Konfiguration kann zwischen dem Videosignal und einer Darstellung der Messwerte über die Zeit umgeschaltet werden. Das Aussehen der Webseiten kann sich abhängig von den Funktionen ändern. Dynamische Hilfetexte mit Auszügen aus der Betriebsanleitung unterstützen Sie bei der Konfiguration des Controllers.

- Abhängig von der gewählten Messrate und des genutzten PC's kann es zu einer dynamischen Messwertreduktion in der Darstellung kommen. D. h. nicht alle Messwerte werden an das Webinterface zur Darstellung und Speicherung übertragen.

Die horizontale Navigation enthält folgende Funktionen:

- Home. Das Webinterface startet automatisch in dieser Ansicht mit Messchart, Mess- / Systemkonfiguration und Signalqualität.
- Einstellungen. Konfiguration Sensor- und Controllerparameter, u. a. Triggerung, Messrate und Nullsetzen/Mastern.
- Messwertanzeige. Messchart oder Einblendung des Videosignals.
- Info. Enthält Informationen zum Controller, u. a. Messbereich, Seriennummer und Softwarestand.

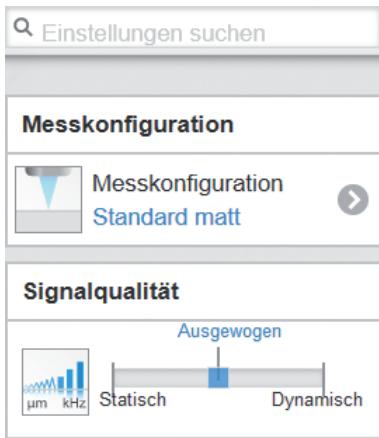


Die vertikale Navigation ist kontextbezogen zu der Auswahl in der horizontalen Navigation und enthält für das Menü Home folgende Funktionen:

- Die Funktion Einstellungen suchen ermöglicht einen zeitsparenden Zugriff auf Funktionen und Parameter.
- Messkonfiguration. Ermöglicht eine Auswahl an vordefinierten Messeinstellungen (Presets).
- Signalqualität. Per Mausklick kann zwischen drei vorgegebenen Grundeinstellungen für die Messrate und die Mittelung gewechselt werden.
- Systemkonfiguration. Zeigt die angeschlossenen Sensoren für Kanal 1 und Kanal 2 an und die Peakanzahl u. a.

Messobjekt platzieren

Platzieren Sie das Messobjekt möglichst in der Mitte des Messbereichs.

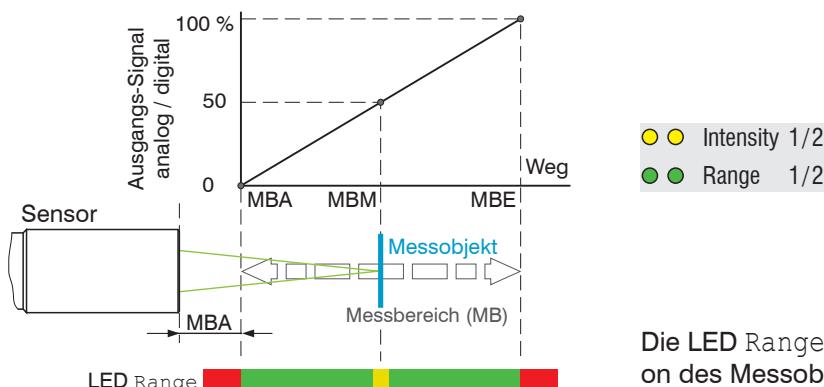


LED Range	
Rot	Kein Messobjekt vorhanden oder außerhalb des Messbereichs
Gelb	Messobjekt in der Nähe von Messbereichsmitte
Grün	Messobjekt im Messbereich

Die LED Range an der Frontseite des Controllers zeigt die Position des Messobjektes zum Sensor an.

Presets, Setups, Auswahl Messkonfiguration, Signalqualität

Definition

- Preset: Hersteller-spezifisches Programm, das Einstellungen für häufige Messaufgaben enthält; sie können nicht überschrieben werden
- Setup: Anwender-spezifisches Programm, das relevante Einstellungen für eine Messaufgabe enthält
- Initiales Setup beim Booten (Start Controller): aus den Setups kann ein Favorit gewählt werden, das beim Start automatisch aktiviert wird. Ist kein Favorit aus den Setups bestimmt, aktiviert der Sensor das Preset Standard beim Start.

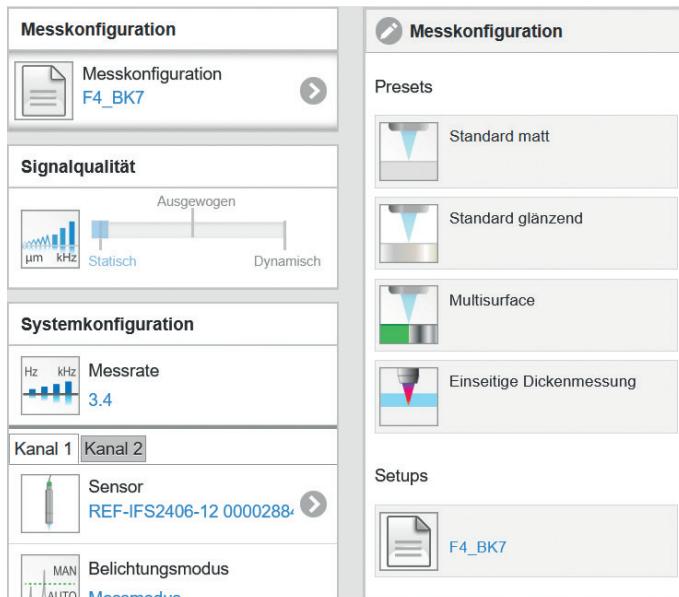

Mit Auslieferung des Controllers ab Werk

- sind die Presets Standard matt, Standard glänzend, Multisurface und Einseitige Dickenmessung möglich,
- für den Controller IFC2417 sind zusätzlich die Presets Multilayer Luftspalt und Multilayer laminiertes Glas möglich,
- ist kein Setup vorhanden.

Ein Preset können Sie auswählen im Reiter
Home > Messkonfiguration

Ein Setup können Sie auswählen im Reiter
Home > Messkonfiguration oder

Einstellungen im Menü Systemeinstellungen >
Laden & Speichern

Im Controller kann ein Setup dauerhaft gespeichert werden.

Für alle Presets kann über den Schieberegler Signalqualität die Messaufgabe individuell angepasst werden. So lässt z. B. eine Reduzierung der Messrate eine längere Belichtung der Zeile zu und führt so zu hoher Messgüte.

Signalqualität	Messrate ¹	Mittelung ¹	Beschreibung
	0,2 kHz	Statisch Gleitend, 128 Werte	Drei vorgegebene Grundeinstellungen (Statisch, Ausgewogen und Dynamisch); ein Wechsel via Mausklick ist im Diagramm und der Systemkonfiguration sofort erkennbar.
	1 kHz	Ausgewogen Gleitend, 16 Werte	i Startet der Controller mit einer benutzerdefinierten Messeinstellung (Setup), ist ein Ändern der Signalqualität nicht möglich.
	5 kHz	Dynamisch Gleitend, 4 Werte	

Presets erlauben einen schnellen Start in die individuelle Messaufgabe. Im Preset sind, passend zur Messobjekt-Oberfläche, grundlegende Merkmale wie z. B. die Peak- und Materialauswahl oder die Verrechnungsfunktionen bereits eingestellt.

 Standard matt	Abstandsmessung z. B. gegen Keramik, nicht transparente Kunststoffe. Höchster Peak, Mittelung, Abstandsberechnung.	 Einseitige Dickenmessung	Einseitige Dickenmessung z. B. gegen Glas, Material BK7. Erster und zweiter Peak, Mittelung, Dickenberechnung.
 Standard glänzend	Abstandsmessung z. B. gegen Metall, polierte Oberflächen. Höchster Peak, Median über 5 Werte, Abstandsberechnung.	 Multilayer Luftspalt	Einseitige Dickenmessung ² gegen Glas, 1. Schicht BK7, 2. Schicht Vakuum, erster und zweiter Peak, 3 Messwerte, Median über 5 Werte, Gleitende Mittelung über 16 Werte, Dickenberechnung.
 Multisurface	Abstandsmessung z. B. gegen PCB, Hybrid-Materialien. Höchster Peak, Median über 9 Werte, Abstandsberechnung.	 Multilayer laminiertes Glas	Schichtdickenmessung gegen Verbundglas ² z. B. Windschutzscheibe, 1. Schicht BK7, 2. Schicht PC, 3. Schicht BK7, erster und zweiter Peak, 4 Messwerte, Dickenberechnung, Gleitende Mittelung über 16 Werte.


1) Werte gelten für das Preset Standard matt und Einseitige Dickenmessung.

2) Nur mit IFC2417 möglich.

Videosignal kontrollieren, Peakauswahl

Das Videosignal zeigt als Rohsignal die ermittelten Reflexionen am Messobjekt an. Die Peaks werden beginnend bei Messbereichsanfang Richtung Messbereichsende gezählt. Der zugehörige Messwert ist durch eine senkrechte Linie (Peakmarkierung) markiert.

- Gehen Sie in das Menü Messwertanzeige. Wählen Sie in der Signalauswahl Kanal 1 oder Kanal 2 aus. Blenden Sie die Videosignaldarstellung mit Video ein. Passen Sie die Einstellungen für die Parameter Belichtungsmodus und Messrate an.

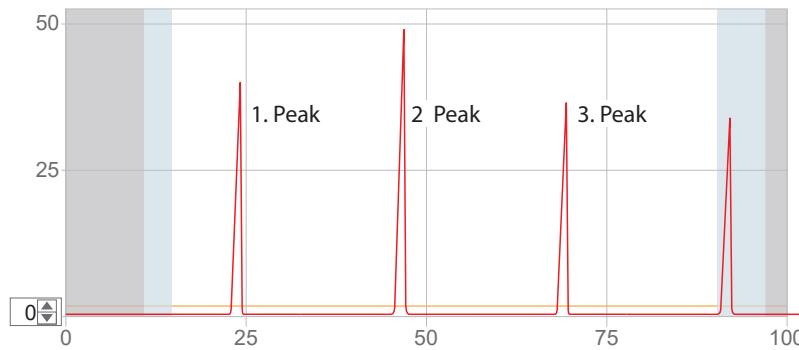

Die Auswahl der Peaks entscheidet darüber, welche Bereiche im Signal für die Abstands- bzw. Dickenmessung genutzt werden. Bei einem Messobjekt, das aus mehreren transparenten Schichten besteht, nutzen Sie die Brechzahlkorrektur, um die optischen bedingten Abstandsmessfehler auszugleichen, siehe Betriebsanleitung.

Ausschnitt Videosignal transparentes Messobjekt mit drei Peaks (optische Grenzflächen) im Messbereich


		IFC2412	IFC2417
1 Messwert	erster Peak / höchster Peak / letzter Peak	•	•
2 Messwerte	erster und zweiter Peak / erster und letzter Peak / vorletzter und letzter Peak / höchster und zweithöchster Peak	•	•
3 ... 6 Messwerte	Alle Peaks, die über dem Intensitätsschwellwert liegen, werden in aufsteigender Abstandsreihenfolge ausgewertet.		•

- Wechseln Sie in das Menü Einstellungen > Messwertaufnahme > Kanal 1/2 > Anzahl Peak, um die Peakauswahl zu ändern.

Abstandsmessung mit Anzeige auf der Webseite

- Richten Sie den Sensor senkrecht auf das zu messende Objekt aus.
- Rücken Sie den Sensor (oder das Messobjekt) von fern anschließend so lange immer weiter heran, bis der dem verwendeten Sensor entsprechende Messbereichsanfang etwa erreicht ist.

Sobald sich das Objekt im Messfeld des Sensors befindet, wird dies durch die LED Range (grün oder gelb) am Controller angezeigt. Alternativ dazu ist das Videosignal anzusehen.

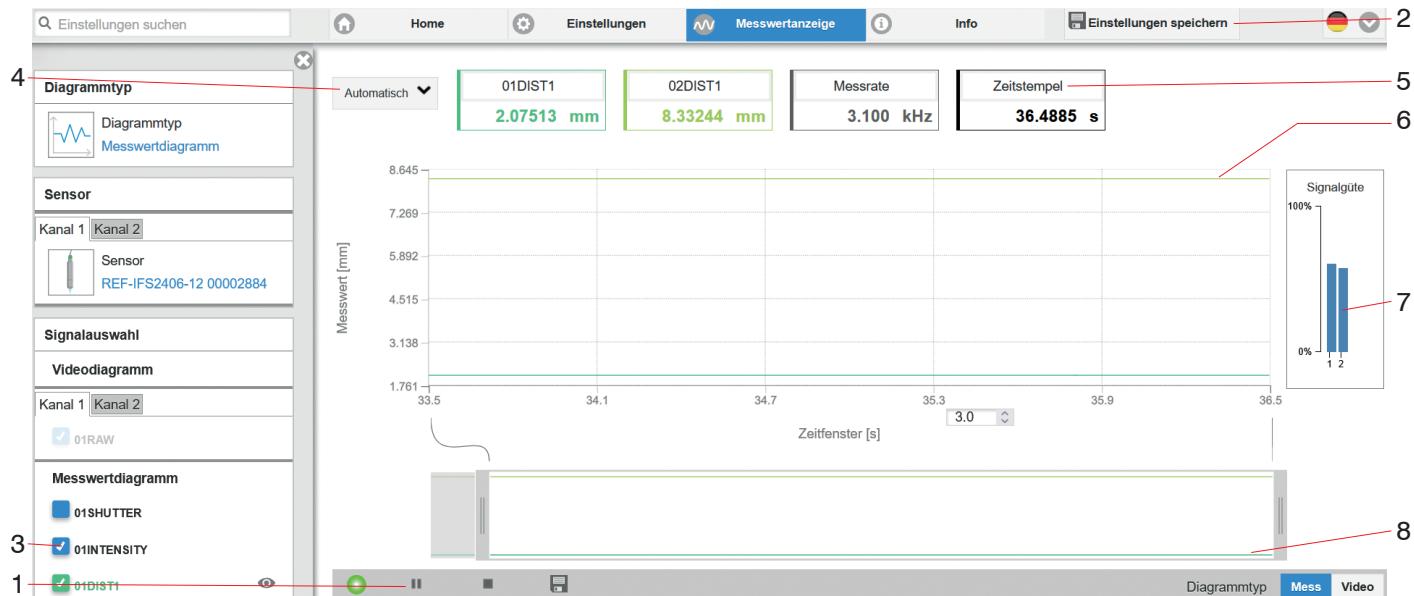

Webseite Messung (Abstandsmessung)

1 Stop hält das Diagramm an; Datenauswahl und die Zoomfunktion sind weiterhin möglich. Speichern öffnet einen Windows Auswahldialog für Dateiname und Speicherort, um die letzten 10.000 Werte in eine CSV-Datei (Trennung

mit Semikolon) zu speichern.

2 Alle Änderungen werden erst wirksam, indem Sie auf die Schaltfläche Einstellungen speichern klicken.

3 Im linken Fenster können die darzustellenden Signale während oder nach der Messung hinzugefügt oder abgeschaltet werden. Nicht aktive Kurven sind grau unterlegt und können durch einen Klick auf den Haken hinzugefügt werden. Die Änderungen werden wirksam, wenn Sie die Einstellungen speichern.

Mit den Augensymbolen können Sie die einzelnen Signale ein- oder ausblenden. Die Berechnung läuft weiter im Hintergrund.

- 01SHUTTER: Belichtungszeit
- 01INTENSITY: Signalqualität des zu Grunde liegenden Peaks im Videosignal
- 01DIST: Zeitlicher Verlauf des Wegsignals

4 Für die Skalierung der Messwertachse (Y-Achse) der Grafik ist Auto (= Autoskalierung) oder Manual (= manuelle Einstellung) möglich.

5 In den Textboxen über der Grafik werden die aktuellen Werte für Abstand, Belichtungszeit, aktuelle Messrate und Zeitstempel angezeigt. Fehler werden ebenfalls angezeigt.

6 Mouseover-Funktion. Im gestoppten Zustand werden beim Bewegen der Maus über die Grafik Kurvenpunkte mit einem Kreissymbol markiert und die zugehörigen Werte in den Textboxen über der Grafik angezeigt. Die Intensitätsbalken werden ebenfalls aktualisiert.


7 Die Peakintensität wird als Balkendiagramm angezeigt.

8 Skalierung der x-Achse: Bei laufender Messung kann mit dem linken Slider das Gesamtsignal vergrößert (gezoomt) werden. Der Zeitbereich lässt sich auch mit einem Eingabefeld unter der Zeitachse definieren. Ist das Diagramm gestoppt, kann auch der rechte Slider verwendet werden. Das Zoomfenster kann auch mit der Maus in der Mitte des Zoomfensters (Pfeilkreuz) verschoben werden.

Einseitige Dickenmessung, transparentes Messobjekt

Der Controller wertet zwei an den Oberflächen reflektierte Signale aus. Der Controller berechnet aus beiden Signalen die Abstände zu den Oberflächen und daraus die Dicke.

- Richten Sie den Sensor senkrecht auf das zu messende Objekt. Achten Sie darauf, dass sich das Messobjekt in etwa in Messbereichsmitte (= MBA + 0,5 x MB) befindet.
- Der Lichtstrahl muss senkrecht auf die Objektoberfläche treffen, andernfalls sind Messunsicherheiten nicht auszuschließen.

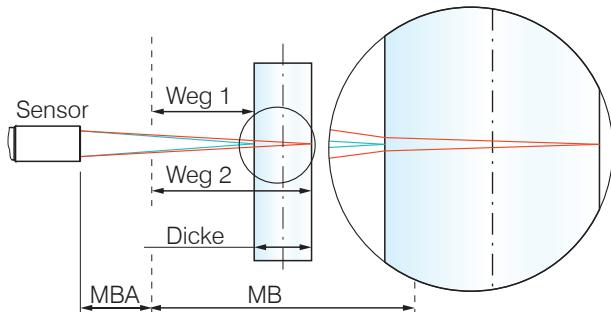

Einseitige Dickenmessung an einem transparenten Messobjekt

Preset auswählen

- Wechseln Sie in das Menü Home.
- Wählen Sie im Menü Messkonfiguration die Einseitige Dickenmessung aus.

Diese Voreinstellung veranlasst den Controller den ersten und zweiten Peak im Videosignal für die Dickenberechnung zu verwenden.

Materialauswahl

Für die Berechnung eines korrekten Dickenmesswertes ist die Angabe des Materials unerlässlich. Um die spektrale Änderung des Brechungsindex auszugleichen benötigen Sie wenigstens drei Brechzahlen bei verschiedenen Wellenlängen oder eine Brechzahl und die Abbezahl.


In der Materialtabelle gibt es vordefinierte Materialien.

- Wechseln Sie in das Menü Einstellungen > Messwertaufnahme > Kanal 1/2 > Materialauswahl.
- Wählen Sie für Schicht 1 den Werkstoff des Messobjektes aus.

Schicht-Dickenmessung, transparentes Messobjekt

Diese Funktion ist verfügbar mit dem Controller IFC2417. Der Controller wertet an den Oberflächen reflektierte Signale aus. Der Controller berechnet aus den max. möglichen sechs Signalen die Abstände zu den Oberflächen und daraus die Dicke.

- Richten Sie den Sensor senkrecht auf das zu messende Objekt. Achten Sie darauf, dass sich das Messobjekt in etwa in Messbereichsmitte (= MBA + 0,5 x MB) befindet.

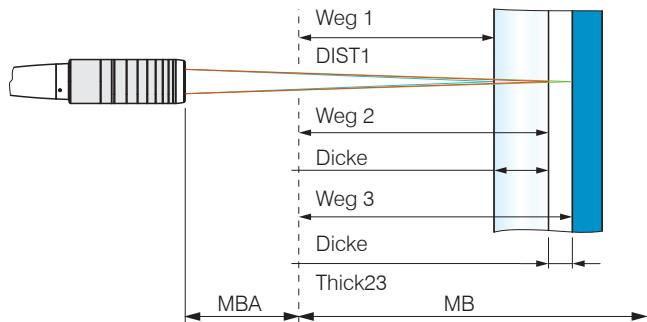

Messanordnung für ein Messobjekt mit 3 Schichten


Preset auswählen

- Wechseln Sie in das Menü Home.
- Wählen Sie im Menü Messkonfiguration das Preset Multilayer Luftspalt oder Multilayer laminiertes Glas aus.

Peak Selection

The number of peaks is equivalent to the number of transitions between different materials of a target within the measuring range.

- Wechseln Sie in das Menü Einstellungen > Messwertaufnahme > Kanal 1/2 > Peakauswahl und wählen Sie die benötigten Peaks aus.

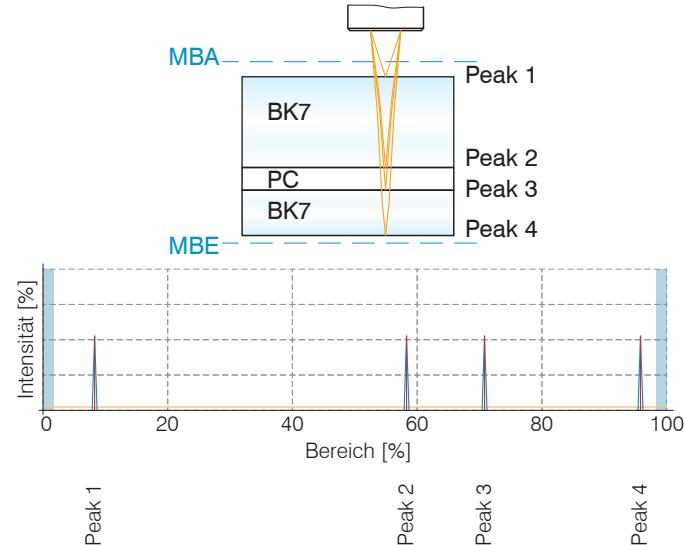


Transparentes Messobjekt mit drei Schichten

Videosignal




Befindet sich eine Oberfläche des Messobjekts außerhalb des Messbereichs, liefert der Controller nur ein Signal für den Weg, die Intensität und den Schwerpunkt. Dies kann auch der Fall sein, wenn ein Signal unterhalb der Erkennungsschwelle liegt. Bei einer korrekten Dickenmessung eines Materials sind zwei Grenzflächen aktiv. Im Videosignal sind dementsprechend auch zwei Peaks sichtbar.

- >Wechseln Sie in der Videosignalendarstellung zwischen Kanal 1/2, um beide Signale zu kontrollieren

Videosignal (*Reiter Messwertanzeige*)

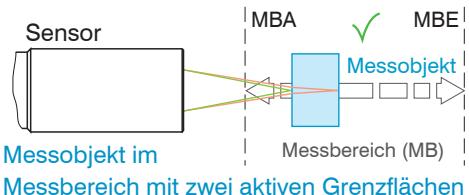

Messanordnung für Dickenmessung

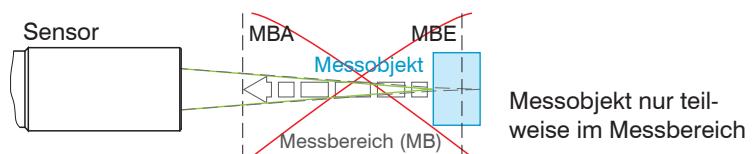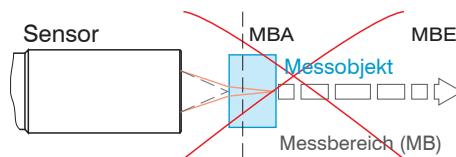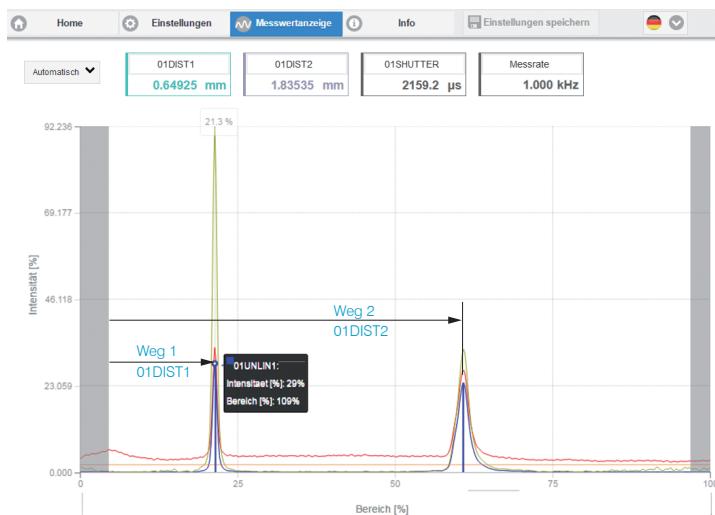

Dickenmessung nicht möglich

Materialauswahl

Für die Berechnung eines korrekten Dickenmesswertes ist die Angabe des Materials unerlässlich. Um die spektrale Änderung des Brechungsindex auszugleichen, sollten wenigstens drei Brechzahlen bei verschiedenen Wellenlängen oder eine Brechzahl und die Abbezahl bekannt sein.


In der Materialtabelle gibt es vordefinierte Materialien.

- Wechseln Sie in das Menü Einstellungen > Messwertaufnahme > Kanal 1/2 > Materialauswahl.
- Ordnen Sie, entsprechend dem verwendeten Messobjekt, die Materialien den einzelnen Schichten zu.

Messwertanzeige Dickenmessung


- Wechseln Sie in den Reiter Messwertanzeige und wählen Sie als Diagrammtyp Mess.

Die Webseite zeigt die Abstände und die Dicken grafisch und numerisch, entsprechend der Signalauswahl.

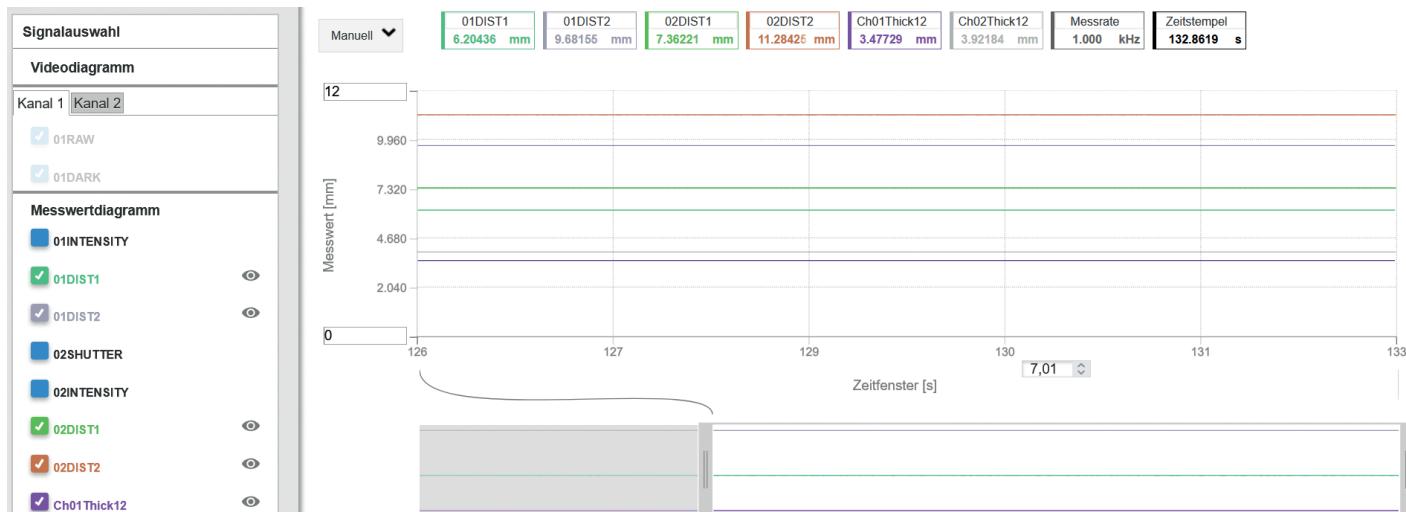

Datenformat Ethernet-Schnittstelle

Alle Messdaten und der Header werden im Little Endian Format übertragen. Ein Datenpaket enthält mindestens ein Messdatenframe, üblicherweise mehrere.

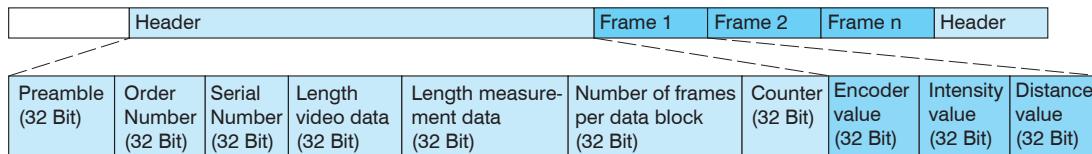

Beispiel für eine Datenübertragung mit Ethernet

Ausgabewert	Ethernet, min	Ethernet, max	Skalierung	Einheit	IFC2412	IFC2417
0xRAW (512 x 16Bit)	0	4095	value / 4096 * 100	%	X	X
0xSHUTTER	0	UINT32_MAX	value / 36	µs	X	X
0xENCODER1	0	UINT32_MAX	value	Encoder Ticks	X	X
0xENCODER2	0	UINT32_MAX	value	Encoder Ticks	X	X
0xENCODER3	0	UINT32_MAX	value	Encoder Ticks	X	X
0xINTENSITY[1..6]	0	0xffffffff	(value & 0x7ff) / 1024 * 100	%	X	X
0xDIST[1..6]	INT32_MIN	0x7fffffeff	value / 1000000	mm	X	X
MEASRATE	4500	360000	36000 / value	kHz	X	-
MEASRATE	1440	360000	36000 / value	kHz	-	X
TIMESTAMP	0	UINT32_MAX	value	µs	X	X
COUNTER	0	UINT32_MAX	value		X	X
_MIN	INT32_MIN	0x7fffffeff	identisch 0xDIST*	mm	X	X
_PEAK	INT32_MIN	0x7fffffeff	identisch 0xDIST*	mm	X	X
_MAX	INT32_MIN	0x7fffffeff	identisch 0xDIST*	mm	X	X

Auszug Ausgabewerte mit Ethernet

Datenformat RS422-Schnittstelle

Die Ausgabe von Abstands-Messwerten und weiteren Messwerten über RS422 benötigt eine nachfolgende Umrechnung in die entsprechende Einheit. Die Messwertdaten, sofern angefordert, folgen immer einem Videoframe.

Ausgabewert 1:

	Preamble		Datenbits					
L-Byte	0	0	D5	D4	D3	D2	D1	D0
M-Byte	0	1	D11	D10	D9	D8	D7	D6
H-Byte	1	0	D17	D16	D15	D14	D13	D12

Ausgabewert 2 ... 32:

	Preamble		Datenbits					
L-Byte	0	0	D5	D4	D3	D2	D1	D0
M-Byte	0	1	D11	D10	D9	D8	D7	D6
H-Byte	1	1	D17	D16	D15	D14	D13	D12

Eine Übersicht aller Ausgabewerte finden Sie in der Betriebsanleitung.

Ausgabewert	RS422, min	RS422, max	Skalierung	Einheit	IFC2412	IFC2417
0xRAW (512 x 16Bit)	0	4095	value / 4096 * 100	%	X	X
0xSHUTTER	0	262143	value / 9	µs	X	X
0xENCODER1	0	262143	value	Encoder Ticks	X	X
0xINTENSITY[1...6]	0	2048	value / 1024 * 100	%	X	X
0xDIST[1...6]	0	262071	(value - 98232) / 65536 * MB	mm	X	X
MEASRATE	2250	180000	18000 / value	kHz	X	-
MEASRATE	720	180000	18000 / value	kHz	-	X
TIMESTAMP_HI	0	65535	value * 65536	µs	X	X
TIMESTAMP_LO	0	65535	value	µs	X	X
_MIN	0	262071	identisch 0xDIST	mm	X	X
_PEAK	0	262071	identisch 0xDIST*	mm	X	X

Auszug Ausgabewerte mit RS422

Service, Reparatur

Bei einem Defekt am Sensor, Controller oder des Sensorkabels:

- Speichern Sie nach Möglichkeit die aktuellen Einstellungen in einem Parametersatz, um nach der Reparatur die Einstellungen wieder in den Controller laden zu können.
- Senden Sie bitte die betreffenden Teile zur Reparatur oder zum Austausch ein.

Bei Störungen, deren Ursachen nicht eindeutig erkennbar sind, senden Sie bitte immer das gesamte Messsystem inklusive Kabel an:

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK
GmbH & Co. KG
Königbacher Straße 15
94496 Ortenburg / Deutschland
Tel. +49 (0) 8542 / 168-0
Fax +49 (0) 8542 / 168-90
info@micro-epsilon.de
www.micro-epsilon.de

Haftungsausschluss

Alle Komponenten des Gerätes wurden im Werk auf die Funktionsfähigkeit hin überprüft und getestet. Sollten jedoch trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle Fehler auftreten, so sind diese umgehend an Micro-Epsilon oder den Händler zu melden.

Micro-Epsilon übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten, die z. B. durch

- Nichtbeachtung dieser Anleitung / dieses Handbuches,
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch unsachgemäße Behandlung (insbesondere durch unsachgemäße Montage, - Inbetriebnahme, - Bedienung und - Wartung) des Produktes, Reparaturen oder Veränderungen durch Dritte,
- Gewalteinwirkung oder sonstige Handlungen von nicht qualifizierten Personen

am Produkt entstehen, entstanden sind oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, insbesondere Folgeschäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch bei Defekten, die sich aus normaler Abnutzung (z. B. an Verschleißteilen) ergeben, sowie bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Wartungsintervalle (sofern zutreffend).

Für Reparaturen ist ausschließlich Micro-Epsilon zuständig. Es ist nicht gestattet, eigenmächtige bauliche und/oder technische Veränderungen oder Umbauten am Produkt vorzunehmen. Im Interesse der Weiterentwicklung behält sich Micro-Epsilon das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Micro-Epsilon, die unter Impressum | Micro-Epsilon <https://www.micro-epsilon.de/impressum/> abgerufen werden können.

Außenbetriebnahme, Entsorgung

Um zu vermeiden, dass umweltschädliche Stoffe freigesetzt werden und um die Wiederverwendung von wertvollen Rohstoffen sicherzustellen, weisen wir Sie auf folgende Regelungen und Pflichten hin:

- Sämtliche Kabel am Sensor und/oder Controller sind zu entfernen.
- Der Sensor und/oder Controller, dessen Komponenten und das Zubehör sowie die Verpackungsmaterialien sind entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften des jeweiligen Verwendungsgebietes zu entsorgen.
- Sie sind verpflichtet, alle einschlägigen nationalen Gesetze und Vorgaben zu beachten.

Für Deutschland / die EU gelten insbesondere nachfolgende (Entsorgungs-) Hinweise:

- Altgeräte, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den normalen Betriebsmüll (z.B. die Restmülltonne oder die gelbe Tonne) und sind getrennt zu entsorgen. Dadurch werden Gefahren für die Umwelt durch falsche Entsorgung vermieden und es wird eine fachgerechte Verwertung der Altgeräte sichergestellt.
- Eine Liste der nationalen Gesetze und Ansprechpartner in den EU-Mitgliedsstaaten finden Sie unter https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en. Hier besteht die Möglichkeit, sich über die jeweiligen nationalen Sammel- und Rücknahmestellen zu informieren.
- Altgeräte können zur Entsorgung auch an Micro-Epsilon an die im Impressum unter <https://www.micro-epsilon.de/impressum/> angegebene Anschrift zurückgeschickt werden.
- Wir weisen darauf hin, dass Sie für das Löschen der messspezifischen und personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.
- Unter der Registrierungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE28605721 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.



MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG
Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg / Deutschland
Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 · Fax +49 (0) 8542 / 168-90
info@micro-epsilon.de · www.micro-epsilon.de
Your local contact: www.micro-epsilon.com/contact/worldwide/

X9690458.06-A012016MSC

© MICRO-EPSILON MESSTECHNIK